

# 警示信息

2023年5月9日，河南大有能源股份有限公司耿村煤矿井下出现高温火点，现场人员在处置过程中火情扩大，井下人员大部分撤离灾区。经初步核查，目前井下仍有5人处于失联状态（3人为救护队员，2人为通风队人员）。该矿为国有重点煤矿，隶属于河南能源集团义马煤业公司，正常生产煤矿，核定生产能力360万吨/年，煤层自燃倾向性为容易自燃，高瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性。目前，事故抢险救援工作正在进行中。

各地要深刻吸取事故教训，督促辖区矿山企业按照规程、细则要求，切实加强防灭火各项工作，有效防控矿山火灾事故。**一要强化内因火灾防治。**煤矿开采容易自燃和自燃煤层必须编制防灭火专项设计，对采空区、巷道高冒区和煤柱破坏区，采取有针对性的预防自然发火措施。**二要加强井下火区管理。**要查明煤层自然发火情况和火区范围，制定有效的防灭火措施；启封火区和恢复火区的初期通风等工作，必须由矿山救护队负责进行。**三要严把入井设备材料质量关。**入井电缆、输送带、风筒等阻燃性能必须符合规定；井下使用高分子材料的，要采取措施防止着火。

**四要**严禁违规动火作业。井下动火作业必须制定专门措施并按规定审批，井口房、井筒和倾斜巷道内的动火作业必须使用不燃性材料设施接受火星。**五要**强化火灾应急处置。井下发现明火且不能立即扑灭的，必须及时撤出危险区域作业人员。